

Konstruksijska napaka na P.S. PAKA 2000/3000.

Informacija za potrebe lokalnih PRC.

Pri pregledu napajalnikov za terminal PAKA 2000/3000, je bilo ugotovljeno, da se upor R17 pregreva in pregoreva. Vgrajeni so upori 0.25W disipacija na njemu pa znasa 0.71W.

Pri popravilu se za upore R17 in R65 vsatvljajo vrednosti 56 ohm - 0.25w. Vgrajena kombinacija zagotavlja normalno delo P.S.